
# Montageanleitung ODU AMC Push-Pull Kabelstecker

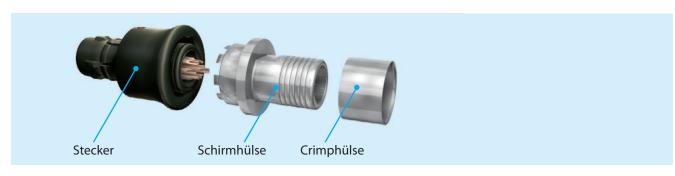



 Crimphülse und Schirmhülse über das Kabel schieben. Bei Verwendung eines Metallbandes zur Schirmbefestigung auf der Schirmhülse wird die Crimphülse nicht mehr benötigt.



2. Kabel und Leiter abisoliern. Schirm zurückschlagen und mit Fixierband auf Kabelmantel fixieren. Vorzugsweise Adern verzinnen.





3. Litzen nach Nummerierung in Kontakte löten.



4. Schirmhülse bündig aufschrauben, Drehmoment beachten. **Gewinde mit Klebstoff sichern.** Zur Sicherung der Lötstellen Innenbereich der Schirmhülse vergießen.

Größe	Drehmoment	(Kontrollmaß x)
	Nm	mm
0	0,5	22,0
1	1,0	23,9
1,5 (A)	1,5	23,5
2	2,0	25,9
3	2,5	29,1
4,5	3,0	38,7

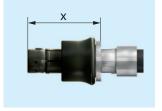

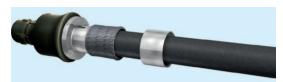

5. Fixierband entfernen und Schirmgeflecht auf Schirmhülse auflegen. Schirmgeflecht mittels Crimpung oder Metallband auf Schirmhülse fixieren.



Dichtfläche für Kabelumspritzung

6. Kabelabgang: Dieser kann durch Umspritzen oder durch Verwendung von Formschrumpfteilen realisiert werden.

# Assembly Instruction ODU AMC Push-Pull Cable Connector





1. Slide crimp sleeve and crimp adapter over the cable. The crimp sleeve is not needed if a metal band is used for fastening the shield to the crimp adapter.



2. Strip the cable and conductors. Fold back the shield and use fastening tape to fasten it to the cable jacket. Tin-plate the wires if needed.




3. Solder the wires, noting the placement of each wire according to your wiring chart.



4. Screw the crimp adapter on so that it is flush, observing torque values. **Secure the screw thread with adhesive.** Encapsulate the interior of the crimp adapter to secure the soldered points.

Size	Torque	(Reference dimension x)
	Nm	mm
0	0.5	22.0
1	1.0	23.9
1.5 (A)	1.5	23.5
2	2.0	25.9
3	2.5	29.1
4.5	3.0	38.7

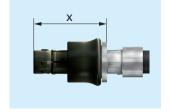



5. Remove the fastening tape and lay the shield braid on to the crimp adapter. Fasten the shield braid to the crimp adapter by means of crimping or by using a metal band.



Sealing surface for cable overmolding


6. Bend relief: This can be implemented by means of overmolding or by using shrink tube.

# 2. Abisolierlängen Lötanschluss /Cable Preparation:

Die nachfolgende Tabelle dient zur Erleichterung für die Konfektionierung. Sie enthält Richtwerte für die Vorbereitung des Kabels im Bezug auf die Abisolierlängen.

/ The following table provides recommended guidelines for cable preparation.

/ The according stripping measures have to be checked before assembly!

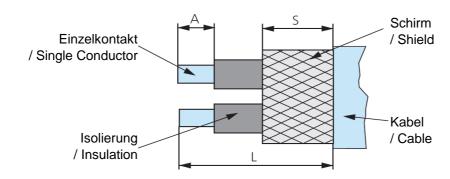

A = Abisolierung der Einzelader

L = Abisolierlänge des Kabelmantels

S = Schirmgeflächtlänge

/ Stripping length single conductor

/ Stripping length cable jacket

/ Stripping length braided shield

Baugröße / Size	Kontakt ø / Contact ø	L	Α	S
0	0.5	8	2	8
	0.7	8	2	8
	0.9	8	2	8
1	0.5	9	2	8
	0.7	9	2	8
	0.9	9	2	8
1.5	0.5	12	2	8
	0.7	12	2	8
2	0.5	11	2	8
	0.7	11	2	8
	0.9	11	2	8
	1.3	11	2	8
	1.6	11	2	8
3	0.5	13	2	8
	0.7	13	2	8
	0.9	13	2	8
	1.3	13	2	8
	1.6	13	2	8

Alle Maßangaben in mm. Toleranz: +10%

/ All dimensions in mm. / Tolerance: +10%

Bei Sonderausführungen werden diese Daten auf der jeweiligen Montageanleitung angegeben.


/ Exceptions are noted on special instructions.

# Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterelitzagung. Sie daf ohre unsere vorhereliung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie daf ohre unsere vorherlige schriftliche Zustimmung weder vervielfätigt moch sonst wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

# 4. Montage Schirmhülse / Assembly crimp adapter


## 4.1 Schraubenschlüssel: / Spanner wrench:

Größe	Artikelnummer	SW
/ Size	/ Part number	SVV
0	598.700.001.026.000	6.5
1	598.700.001.001.000	8
1.5	598.700.001.002.000	10
2	598.700.001.003.000	12
3	598.700.001.005.000	14

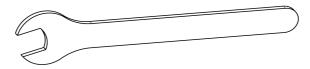

## 4.2 Montagewerkzeug: / Assembly tool:

Größe	Artikelnummer
/ Size	/ Part number
0	700.645.900.320.000
1	701.645.900.320.000
Α	715.645.900.320.000
2	702.645.900.320.000
3	703.645.900.320.000

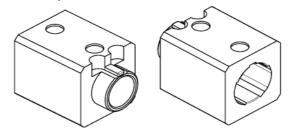

4.3 Klebstoff: / Adhesive:

Schirmhülse auf Steckergehäuse mit Schraubensicherung sichern.

(ODU empfiehlt Loctite 2701)

/ Secure the crimp adapter on housing with adhesive.

/ (ODU reference Loctite 2701)

4.4 Verguss Innenbereich Schirmhülse:

/ Potting the interior / of the Crimp adapter:

Zur Sicherung der Lötstellen Innenbereich der Schirmhülse mit

2K PU Vergussmasse vergießen.

(ODU empfiehlt WEVO-2K-Vergussmasse PU552FL)

/ Encapsulate the interior of the crimp adapter to secure the soldered points

/ with 2K casting resin PU.

/ (ODU reference WEVO-2K-casting resin PU552FL)

All Rights reserved, including possible batents or trademarks. Documents shal be provided to a third party or duplicate any form without prior written permission.


Diese Dokument unterliegt nicht dem Ånderungsdienst. This document is not managed. Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Petanteneliung oder Gebauchstramsternigaung, She daf ohne ursere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervierlägig noch sonst wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

## 5. Montage Crimphülse / Assembly crimp sleeve

#### 5.1 Crimpbacken ODU: / Crimp tool ODU:

Hand-Crimpzange / Hand-crimptong		
Größe	Artikelnummer	
/ Size / Part number		
alle / all	080.000.026.000.000	

Crimpbacken / Crimp dies		
Größe	Artikelnummer	
/ Size / Part number		
0	080.000.026.700.000	
1 080.000.026.701.000		
1.5 (A)	080.000.026.715.000	
2	080.000.026.702.000	

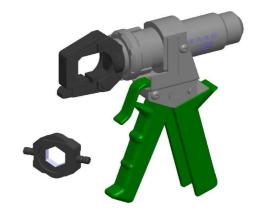

Montageanleitung

Befestigung der Schirmung mittels einer Crimphülse auf Schirmhülse.

/ To connect / the shielding / with the cirmp / adapter, using a crimp sleeve.

#### 5.2 Metallbänder Band-It: / Band-It Bands:

Handwerkzeug		
/ Hand-crimptong		
Größe Artikelnummer		
/ Size / Part number		
alle / all	080.000.058.000.000	

Tie-Dex Micro Bänder			
/ Tie-Dex Micro Bands			
Größe Artikelnummer			
/ Size / Part number			
0-3 921.000.004.000.248			
4,5	921.000.004.000.249		



Befestigung der Schirmung mittels eines Band-It-Bandes auf Schirmhülse.



/ To connect the shielding / with the cirmp adapter, / using a Tie-Dex Micro Band.

### 6. Kabelabgang / Cable interface

6.1 ODU-Umspritzung: / OUD-overmolding: Auf Anfrage bieten wir auch Komplettlösungen mit gerader und gewinkelter Umspritzung an.

/ We provide complete solution with straight and right-angle overmolding / on request.

Montageanleitung



6.2 Formschrumpfteile gerader Abgang: / Heatshrinkable, / straight solution:

Größe	Artikelnumm	er
/ Size	/ Part number	
/ Size	ODU	Hellermann
0-3	921.000.010.008.085	401-52780



6.3 Formschrumpfteile gewinkelter Abgang: / Heatshrinkable, / right-angle solution:

Größe / Size		Artikelnummer / Part number	
/ Size	ODU	Hellermann	
0-1	921.000.010.008.086	411-08480	
1.5-3	921.000.010.008.087	411-52480	



Zur besseren Haftung der Fromschrumpfteile auf Gehäuse und Kabel empfehlen wir mit einen Epoxydkleber zu arbeiten. (z.B. Hellermann V9500, Raychem S1125)

/ To a better adhesion of the heatshrink boots on housing and cable, we recommend to work with an / epoxyd-adhesion. (z.B. Hellermann V9500, Raychem S1125)